

管理番号

O60287

動作確認チェックシート

検査日	2024年 10月 9日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	タンブラー(混合機)	電源電圧	AC200~220V 3P		
型式	MT-50	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	松井製作所	電動機	0.4kW		
機械Ser,No	1105				
製造年月	1988年 4月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○(※1)
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○(※2)
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 外観:(※1)全体的にキズ、汚れあり。

2 起動動作:問題なし

3 SWの機能:ON/OFFスイッチは問題なし

(※2)タイマ動作せずON状態。(代替品タイマーも生産中止となっております。)

4 その他:ギアオイル劣化、スポロケット摩耗、駆動チェーン伸び、手動レバー軸摩耗にて交換を推奨。

電源、運転ランプ破損の為、社内予備品と交換。

ランプ交換後



タイマ



ギアオイル



スポロケ



駆動チェーン



手動レバー軸



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2024年10月9日	電源、運転ランプ破損の為、社内の予備品と交換	三科

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(条件付きOK)

作業工数[6 H]

タイマ機能せず。(代替品も生産中止にて、同等品タイマとの交換は可能と思われます。)

検査担当者[三科]

ギアオイル劣化、スポロケット摩耗、駆動チェーン伸び、手動レバー軸摩耗

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

