

管理番号


NC0322

# 動作確認チェックシート (恒温恒湿槽)

検査日	2024年 01月 18日		棚板	有 2枚・無	
型式	PL-2KP	電源電圧	3相200V22. 5A	内寸法(W×D×H)	50x60x75cm
メーカー名	エスペック	周波数	(50)・(60)Hz	キャスター付き 外寸法(W×D×H)	91x98x179cm
機械Ser.No	14019136	温度範囲	-40℃~100℃	冷凍機	(空冷)・(水冷)
製造年月	2008年 月	湿度範囲	20%~98%RH	冷媒	R404A;1.2Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	温湿度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4 温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5 湿度調節機能	仕様湿度範囲の調節ができるか。(75℃で湿度範囲最低・最高設定)	○
6 プログラム機能	温湿度制御機能は正常か。(適当な数値を入力し確認する)	○
7 到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	
8 付加機能	過昇防止器・ファン・給排水装置・記録装置・警報器等は正常か。	○
9 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く	○
10 確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く)	○

最高・最低温度到達時間	備考 (動作確認追記事項・不具合内容等)
20. 1℃→ 100℃ 約 16分	注1. 給水エラー発生→給水ポンプ分解して修理済み。アワーメーターは故障している。
20. 7℃→ -40℃ 約 26分	
条件: Ta≒20℃ Vin≒211V Humi:OFF	

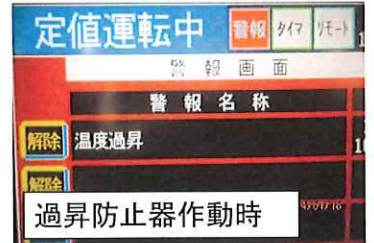

取扱説明書(なし)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]

動作(OK)NG) 作業工数[ 10.0 H] O.K

検査担当者[ 小林 隆志 ]

ユーザー名[ ] 出荷日 年 月 日

